


**BASTIA PORETTA  
STAR CONV RWY 16**  
(Protégées pour/*Protected for* CAT A, B, C, D)

IAF CAPCO

<b>ATIS</b> BASTIA	125.930
<b>APP</b> : BASTIA Approche/Approach	123.825 - 127.255 (s)
<b>TWR</b> : BASTIA Tour/Tower	118.000
<b>FIS</b> : BASTIA Information	124.725

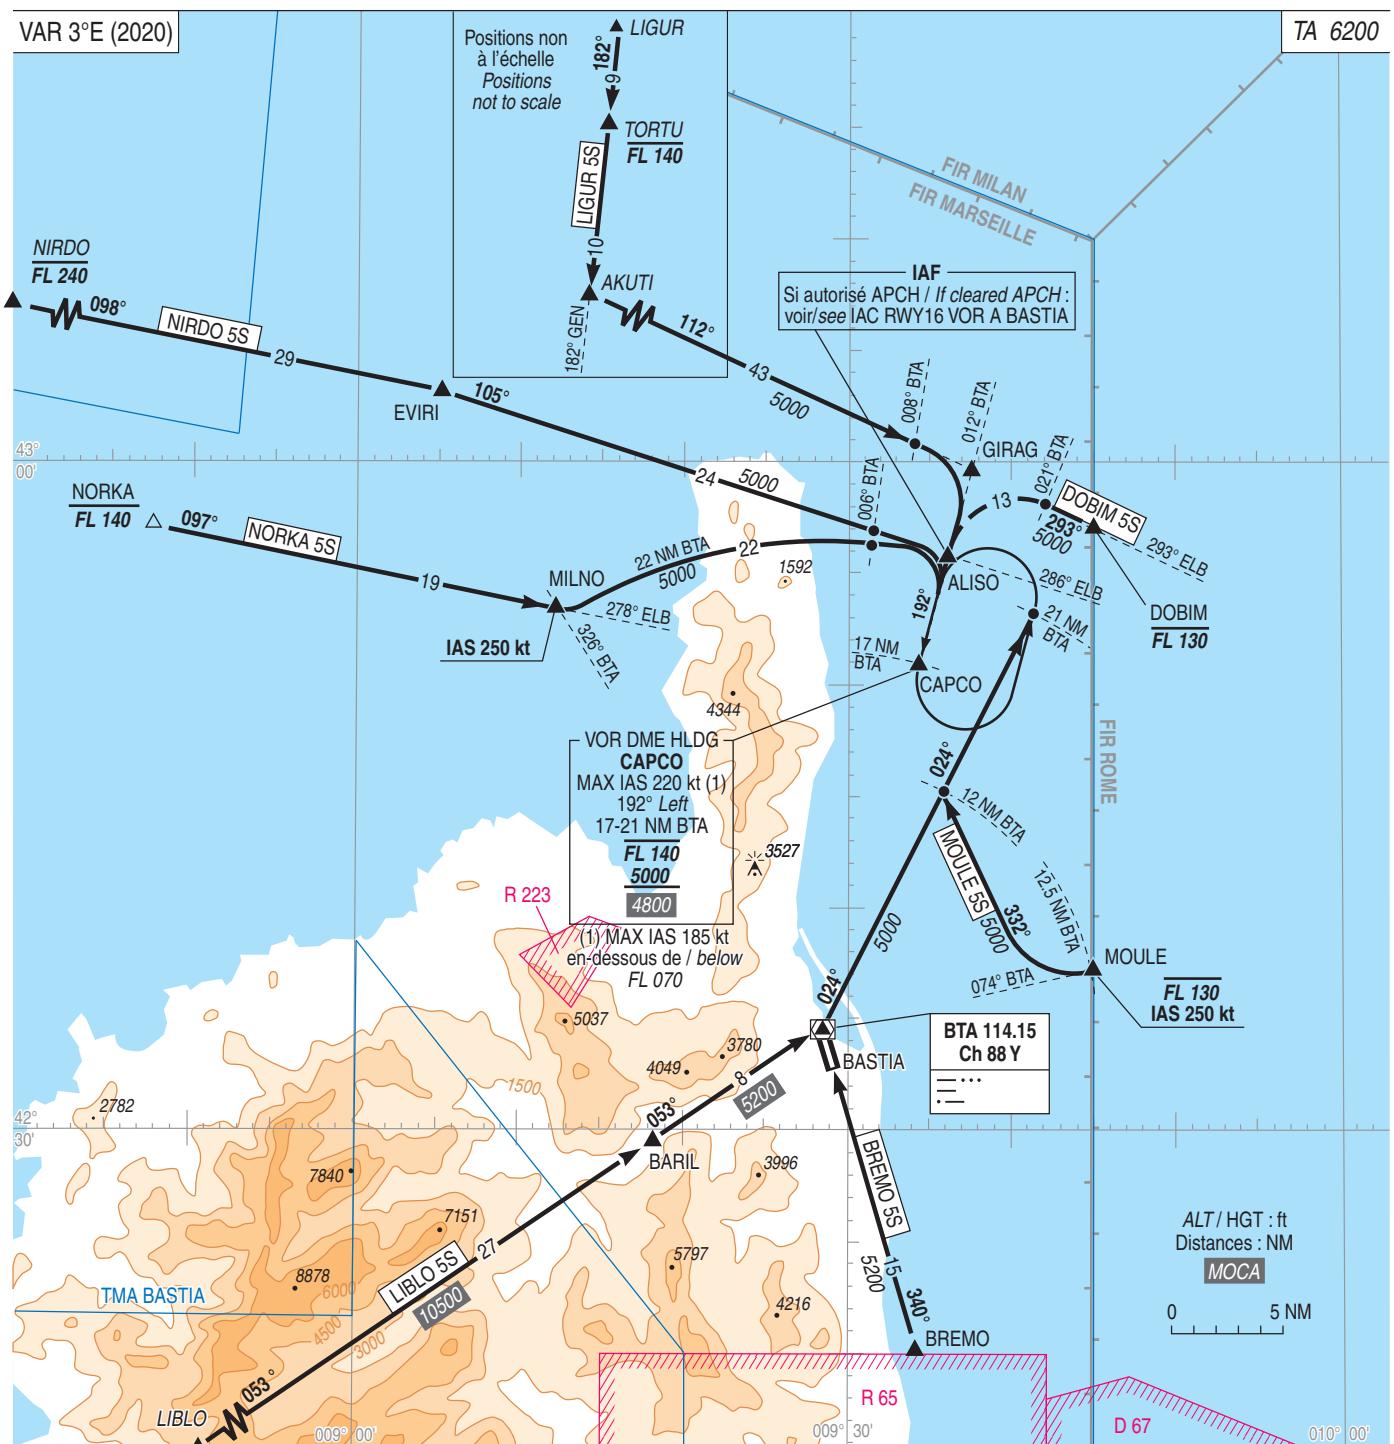

#### PANNE DE RADIOPHONIE

- Le pilote a connaissance de la piste en service : appliquer la procédure décrite dans la Réglementation Nationale.
  - Le pilote n'a pas connaissance de la piste en service : considérer que la piste 34 est en service. Appliquer la procédure décrite dans la Réglementation Nationale (eventuellement procédure MVL si le vent déterminé par le pilote indique que la piste 16 est en service).
  - Panne suivie d'une approche interrompue : appliquer la procédure d'API décrite sur le volet IAC pour effectuer une seconde présentation. Si cette deuxième tentative d'atterrissement est suivie d'une nouvelle API, dégager la TMA en suivant le RDL 027° BTA (RM 027°) pour rechercher les conditions VMC.

#### **RADIOCOMMUNICATION FAILURE**

- The pilot knows the RWY in use : comply with the procedure described in the National Regulation.
  - The pilot does not know the RWY in use : consider that RWY 34 is in use. Comply with the procedure described in the National Regulations (Visual manoeuvring procedure without prescribed track may be proceeded if the wind determined by the pilot indicates that RWY 16 is in use).
  - Failure followed by a missed approach : comply with the missed approach procedure described on the IAC page in order to make a second presentation. If this second landing attempt is followed by a new missed approach, clear the TMA following RDL 027° BTA (MAG 027°) in order to seek VMC again.