

ATERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic

DIJON DAROIS
AD 2 LFGI ATT 01



25 DEC 2025

	ALT AD : 1586 (57 hPa) LAT : 47 23 07 N LONG : 004 56 49 E	LFGI VAR : 3° E (2025)
---	---	----------------------------------

APP : NIL

TWR : NIL

A/A : 119.555

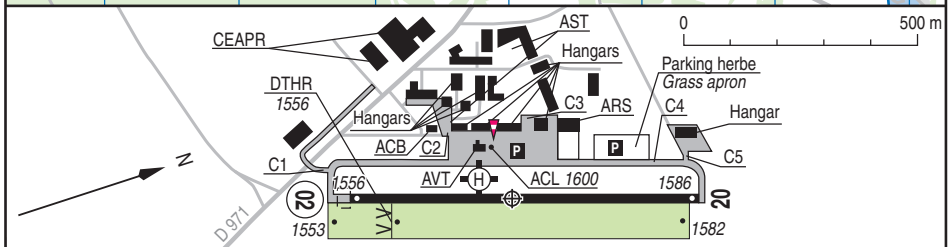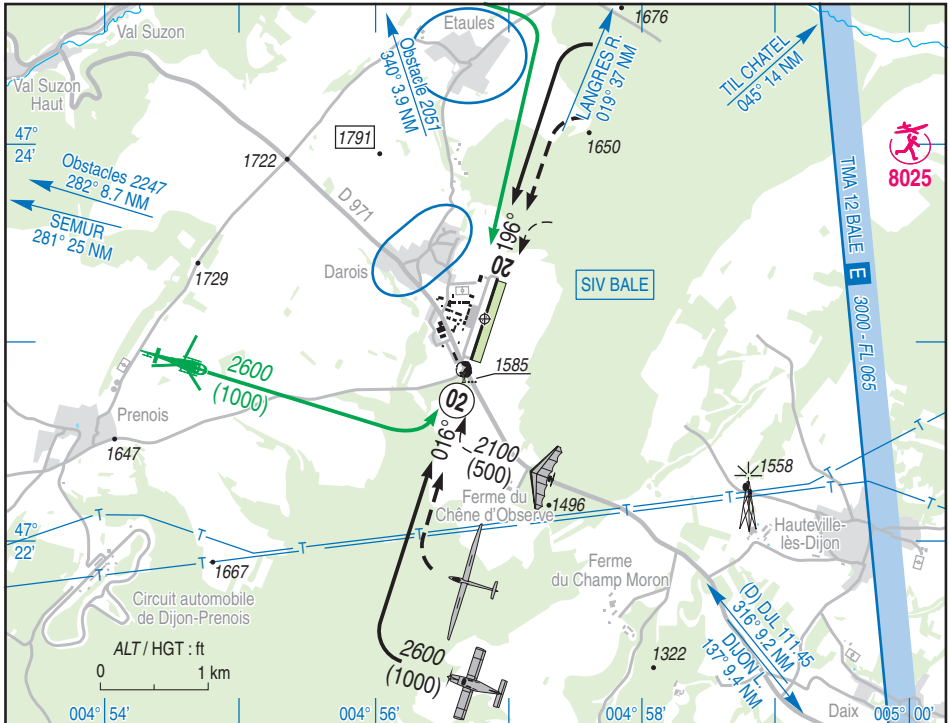

RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
02	016	750 x 20	Revêtue Paved	5.7 t. 0.9 MPA	750 780	750 750	750 750
02R	016	780 x 80	Non revêtue Unpaved	-	780 780	780 780	632 780

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids : NIL

DIJON DAROIS

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD interdit aux ACFT non-munis de radio.

Utilisation simultanée des pistes interdite.

Utilisation simultanée des pistes et de la FATO interdite.

Dangers à la navigation aérienne

Piste non déneigée.

Procédures et consignes particulières

Roulages interdits hors RWY et TWY.

DEP 20, piste revêtue : présence de la D 971 à 95 m de l'extrémité de piste : adapter le taux de montée.

QFU 017° préférentiel cause proximité de la D 971 au sud et pente montante à l'atterrissage.

Circulation au sol :

C1 à C5 : accès aux zones privées (sous la responsabilité du CDB).

C1 : La partie revêtue de la voie de circulation qui mène à la société CEAPR a une largeur de 5 mètres.

Sortie d'AD et traversée de la D 971 au Sud du TWY par les aéronefs à destination ou en provenance de la société CEAPR, sous la responsabilité du CDB.

Contact téléphonique préalable recommandé avec la société (voir TXT 02).

Circuit hélicoptère : suivre le circuit hélicoptères publié à l'Ouest, utilisation du circuit ULM 2100 (500) à l'Est possible pour les vols d'instruction hélicoptères uniquement.

Activités diverses

Activité de treuillage planeurs sur AD (N°946) : voir ENR 5.5

Activité de voltige sur AD (N° 6461) : voir ENR 5.5

AD operating conditions

AD prohibited to non-radio equipped ACFT.

Simultaneous use of RWY prohibited.

Simultaneous use of RWY and FATO prohibited.

Air navigation hazards

RWY not cleared of snow.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

DEP 20, paved RWY : caution D 971 road 95 m from RWY end : adjust rate of climb.

Preferred QFU 017°, due to proximity of D 971 at the South and runway slope for landing.

Ground traffic :

C1 to C5 : Private areas access (under pilot in command's responsibility).

C1 : Paved portion of the TWY to CEAPR company is 5 meters wide.

ACFT coming to/from CEAPR company exit aerodrome and cross D 971 South of TWY under pilot in command's responsibility.

Prior phone call to the company recommended (see TXT 02).

Helico circuit : Follow helico circuit published West of the field, use of ULM circuit 2100 (500) East of the Field possible for instructions flight of Helico only.

Various activities

Gliders winch activity on AD (NR 946) : see ENR 5.5

Aerobatics activity on AD (NR 6461) : see ENR 5.5

DIJON DAROIS

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

- 1 - **Situation / Location** : 10 km NW Dijon (21 - Côte d'Or).
- 2 - **ATS** : NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : NIL.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : ACB de la Côte d'Or. TEL : 03 80 35 61 09.
- 5 - **CAA** : DSAC NE.
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / see GEN).
- ← 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement FPL / *Adressing FPL* : voir / see GEN.
- ← 8 - **MET** : voir / see GEN ; Station: NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- 10 - **AVT** : Carburant / *Fuel* : 100LL : AIR TOTAL : carte de crédit TOTAL ou paiement comptant à l'ACB / *TOTAL credit card or cash payment to the ACB.*
JET A1, 100LL, SP95 : AVIA TEL : 06 49 75 14 88.
Règlement possible par carte bancaire / possible payment by credit card.
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : Possible.
- ← 14 - **Réparations / Repairs** : - Aéro Restauration Service TEL : 03 80 35 68 94 - E-mail : arsdarois@gmail.com
- CEAPR TEL : 03 80 35 25 22 - E-mail : info@ceapr.com
- 15 - **ACB** : ACB de la COTE D'OR
Aérodrome de DIJON-DAROIS - 21121 DAROIS
TEL : 03 80 35 61 09.
E-mail : secretariat@aeroclub-cotedor.fr
Dijon Planeurs TEL : 03 80 35 61 58.
Dijon Voltige TEL : 06 64 35 55 99.